

平成26年1月24日

## Dream II Release Notes for Xstream, Xynergi (Version 4.1.13 ~ Version 4.1.24)

Version v4.1.24 (Release Version)	
New Feature 新たな機能	1. Optionally use embedded iXML channels names for the corresponding clipnames. To Enable : Setup → General Preferences → Options. Turn on "iXML → Import and Display" Use regedit to modify : [HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FairlightAU¥Dream II¥Global Setup¥useiXMLForPolyClipnames] set it to 1.
	1. 一致するClipnamesに対して、選択的にiXML channels 名前を代用できる機能。 設定方法 : Setup → General Preferences → Optionsで "iXML → Import and Display"を活かす。 レジストリを修正を利用する方法 : [HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FairlightAU¥ Dream II¥GlobalSetup¥useiXMLForPolyClipnames]を「1」に変更。
Bug Fix バグ修正	1. Incorrect calling of Shift-Control-U screen fixed. 2. LIVE + Bus names not storing correctly. 3. VCA mapping now working on Xstream. 4. Resolved missing StudioCoreHD DLL update.
	1. Ctrl+Shift+Uで出るUtility menuの呼び出し不具合を修正。 2. ライブ及びバストラックの名前が正確にセーブできなかった不具合を修正。 3. XstreamでVCA mapping機能が効くように修正。 4. StudioCoreHD DLL アップデートができないことを修正。
Improvement 改善	1. Improved iCan Layout memory usage.
	1. iCan レイアウトのメモリ使用を改善。

Version v4.1.21 (Release Version)	
Bug Fix バグ修正	1. NEW 36sx core V1.0.18/1.0.19 LTC fix, no longer drops frames. 2. Fix so that it worked if you typed the monitor number for the Mixer Screen instead of choosing the number in the list. 3. #820654: previously Decklink output was reset at each undo and redo operation.
	1. 新商品であるSX36のバージョン1.0.18/1.0.19においてLTCを修正し、ドロップフレームが 発生しないように修正。 2. Mixer画面において目録からの選択だけではなく、直接にモニター番号を打って選択でき るように修正。 3. Undo及びRedoのコマンドでDecklinkのアウトプット設定がresetされる(#820654)不具合を 修正。

Version v4.1.20 (Release Version)	
Bug Fix バグ修正	1. Resolved high iCan Memory Use.
	1. iCan機能の高いメモリ使用を修正。

Version v4.1.19 (Release Version)	
Bug Fix バグ修正	1. rare race condition fixed associated with changing sample rate fixed. 2. #820643: Switching workspaces did not change video resolution, and adding a video project to an existing project did not associate a video resolution to the project. 3. #820645: small clicks at the end of fades with 96k files played in 48k projects.
	1. サンプルレートの値が固定的に変わるとそれでたまに発生するチェイス上の不具合を修正。 2. ワークスペースの切り替えはビデオ解像度を変更せず、既存のプロジェクトに追加されるビデオプロジェクトのビデオ解像度にも影響がない(#820643)不具合を修正。 3. Sample rateが48KHzに設定されたプロジェクトにおいて、96KHzのファイルにかけたフェードでクリックノイズが発生する不具合(#820645)を修正。
Improvement 改善	1. Corrected the MTC alignment display message. Previously correctly received MTC displayed a -9ms alignment error. 2. Xynergi Gen2 - further QWERTY layout additions.
	1. MTC同期メッセージの表記を修正。以前正確にMTCの信号を受けても「-9ms alignment error」と表示される不具合を修正。 2. Xynergi Gen2にQWERTYキーボードレイアウトを追加。

Version v4.1.18 (Release Version)	
New Feature 新たな機能	1. Select clips directly from ClipView.
	1. Clipviewから直接にClipの選択ができる機能。
Bug Fix バグ修正	1. Fix for Xynergi Gen2 Name Clip.
	1. Xynergi Gen2 Name Clipを修正。

Version v4.1.17 (Release Version)	
Bug Fix	1. #820636: Thomson XML import failed to load. 2. Profiles were not deleted fast enough, leading to too much profile data. 3. Xynergi Gen2 fixes and Pad additions.

バグ修正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thomson XMLをimportする際に、呼び出しができない不具合(#820636)を修正。</li> <li>2. profile dataの容量が大きすぎて、削除が遅かった不具合を修正。</li> <li>3. Xynergi Gen2修正とPad機能の追加。</li> </ol>
------	---

Version v4.1.16 (Release Version)	
Bug Fix バグ修正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLUE + Unlink previously cleared any custom bus format information from the link group, meaning that saving and re-loading a project with a link group formatted as a 5.1 SMPTE group would not reload correctly. BLUE + Unlink would also incorrectly reset the Spread control.</li> <li>2. VST plugins with irregular inputs vs outputs (e.g. UpMix plugins) are now bypassed correctly. These would previously incorrectly follow the native plugin channel order, rather than the channel/bus stem order. A new option has been added to the Audio Plugins preference page to disable this automatic channel remapping for compatibility. However, since this was previously functionally incorrect, it is recommended that this option is enabled going forwards and is enabled by default.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BLUE + Unlinkのコマンドで使用者が設定しておいたバスフォーマットが削除される不具合を修正。この不具合で、SMPTE 5.1設定のプロジェクトにおいて呼び出しが正しくできないとかPanningのSpread controlが崩れる不具合が発生した。</li> <li>2. インプットに対してアウトプットが設定が通常ではない特別なVST pluginsにおいて(例えUpMix pluginsなど)バイパスができるように修正。以前は使用者がチャンネル及びバスを設定しても、元々pluginが持っていたチャンネル順番や信号経路を従った。それを新たなオプションの設定によって自動的にチャンネルremappingされることが解除できるようにし、互換性を保った。元々システム上の不具合であるため、そのオプションをデフォルト設定として活かすことを勧める。</li> </ol>
Improvement 改善	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. QWERTY keyboard number keys select the correct track, even when there is no video track.</li> <li>2. Xynergi.net improvements.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ビデオトラックがない時にも、QWERTYキーボードの数字キーでトラック選択が正しくできるように修正。</li> <li>2. Xynergi.netの改善。</li> </ol>

Version v4.1.15 (Release Version)	
Bug Fix バグ修正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. previously AIFF files were very slow to drag and drop onto the timeline.</li> <li>2. Fix an issue that previously crashed system when some prores quicktime files were dropped on timeline.</li> <li>3. Xynergi.net name path integration when running original Xynergi macros.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AIFFファイルをタイムラインに乗せる際に、ドラッグ及びドロップの操作が遅かった不具合を修正。</li> <li>2. 一部のProres CodecのQuicktimeファイルがタイムラインにドロップされる際に、発生したシステムとのクラッシュを修正。</li> <li>3. 元のXynergi macrosが実行されている際、Xynergi.net name pathを統合するように修正。</li> </ol>

Version v4.1.14 (Release Version)	
New Feature 新たな機能	1. Includes v2.5.1.10 of the DMD AAF plugin.
	1. DMD AAF pluginのバージョン2.5.1.10がに含まれている。
Bug Fix バグ修正	1. If you are running Dream II on a different monitor than the primary monitor, the Audiobase list window may have appeared in the incorrect place. 2. Reading the audio playhead less than one sample after a locate returned a stale position. Affected the EDL conform tool. 3. #820614: random intermittent errors during EDL conform.
	1. メインモニターと別のモニターでDream II実行している場合、Audiobaseのリスト画面が時々違う位置から現れる不具合を修正。 2. オーディオプレイヘッドが1サンプル以下を読み込む時EDLツールの影響を受けてしまい、プレイヘッド位置がもとに戻る不具合を修正。 3. EDLに従って操作する際に、継続的に発生するランダムエラー(#820614)を修正。
Improvement 改善	1. Decklink 8.0 or higher drivers required for -PRO2 option. 2. #820610: AAF is now not installed buy default, but only if checkbox is ticked. 3. Xynergi.net PAD improvements. 4. Better Xynergi.net Language support.
	1. -PRO2のオプションのため、Decklink8.0以上のドライバーが必要となる。 2. AFFオプションは、購入の際基本オプションとして含まれていないが、チェックボックスにはただ表示されている(#820610)不具合を修正。 3. Xynergi.netのPADを改善。 4. Xynergi.netの言語サポートを改善。

Version v4.1.13 (Release Version)	
Improvement 改善	1. iCan TrackSwap function is now atomic and source menu independent.
	1. iCan TrackSwapの機能がほぼなくなり、ソースメニューは独立になった。